

دستورالعمل استفاده از

دستگاه جوشکاری MIG - MAG

مدل های:

Revo MIG SC 1601

Revo MIG SC 2001



دفتر فروش:

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان دهم - خیابان اشکان پلاک ۱۰ - طبقه اول و دوم

تلفن: ۸۸۰۱۰۹۶۶ (خط ۲۰) دورنگار: ۸۸۰۲۷۹۴۰

www.gaamelectric.com

info@gaamelectric.com



ب ۸۵۷۷۲۶۵۹۸



ب ۸۵۵۰۵۰۲۹۴



ب ۸۵۷۵۵۷۹۹۸



استعلام صحت علامت استاندارد با
ارسال کد ده رقمی به شماره پیامکی

۱۰۰۰۱۵۱۷

REVO MIG

Arc Welding
& Cutting
Equipment



GAAMELECTRIC

فهرست:

مقدمه	۱
اطلاعات فنی:	۱
محدودیت‌های استفاده:	۱
نحوه حمل و نقل و بلند کردن دستگاه:	۲
باز کردن بسته بندی دستگاه:	۲
دستورالعمل‌هایی برای جلوگیری از تداخل امواج الکترومغناطیسی EMC:	۲
تجهیزات حفاظتی و امنیتی:	۳
نحوه نصب یونیت آب خنک و وایر فیدر:	۴
نحوه اتصال کابل‌های جوشکاری:	۵
نحوه نصب سیم جوش و حلقه‌های آن:	۶
شکل شماره ۲-۲:	۶
مونتاژ حلقه‌های درایو سیم برای فولاد:	۷
مونتاژ حلقه‌های درایو سیم برای آلومینیوم:	۷
اتصال دستگاه به برق شهر:	۸
معرفی پانل:	۸
معرفی دستگاه:	۸
معرفی وایر فیدر:	۹
پارامترهای جوشکاری:	۹
نگهداری:	۱۰
نحوه نگهداری تورچ جوشکاری:	۱۰
عیب‌یابی:	۱۰
معرفی نشانه‌های مورد استفاده در دستگاه‌های جوش و برش:	۱۰
معرفی پلاک (نمونه):	۱۲
معرفی پلاک وایر فیدر:	۱۳
یونیت آب خنک:	۱۴
اطلاعات فنی:	۱۵
محدودیت‌های استفاده:	۱۵
معرفی دستگاه:	۱۵
معرفی پلاک یونیت آب خنک:	۱۶
استفاده از ضمانت دستگاه:	۱۷
دفتر خدمات پس از فروش:	۱۷
لیست قطعات یدکی:	۱۸
لیست قطعات یدکی یونیت آب خنک:	۱۹
دستورات ایمنی:	۱۹
بر چسب هشدار:	۲۰
معرفی خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه استاندارد جوشا:	۲۱

❖ مقدمه

مشتری گرامی از حسن انتخاب شما جهت برگزیدن دستگاه جوشکاری گام الکتریک سپاسگزاریم. از این طریق شما اعتماد خود را به محصولات ما نشان دادید. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه این دستورالعمل را بدقت مطالعه فرمایید.

حق هر گونه تغییری در محتویات دفتر چه بدون اطلاع قبلی برای شرکت گام الکتریک محفوظ است.

برای دستیابی به کیفیت بهتر و مناسب جوشکاری و همچنین اطمینان خاطر از طول عمر بیشتر دستگاه اصول و موارد بیان شده مربوط به شرایط جوشکاری و نگهداری دستگاه در این دفترچه را رعایت کنید و برای انجام تعمیرات و خدمات پس از فروش با نمایندگی های مجاز و یا واحد تعمیرات شرکت تماس بگیرید.

ویژگیهای برجسته دستگاه

دستگاه جوشکاری Revo MIG-SC, 1601, 2001 دارای ویژگیهای زیر می باشد:

- مناسب برای جوشکاری آهن، استینلس استیل و آلومینیوم، با ورقهای نازک یا ضخیم و لوله ها
- امکان جوشکاریهای سنگین صنعتی و تنظیم دلخواه باگستره وسیع
- امکان کار با هر ولتاژ دلخواه، بدلیل زیاد بودن تعداد انتخاب ولتاژ
- دریافت بهترین مشخصه جوشکاری بوسیله بکارگیری ۳ کانکتور خروجی
- حفاظت در مقابل اضافه بار

ویژگیهای وایرفیدر مدل WG4125N2

- تنظیم کلیه پارامترهای جوش (ولتاژ، سرعت، Burn Back، تست سیم، تست گاز) بوسیله وایرفیدر و نزدیک محل کار
- شاسی و موتور بسیار پر قدرت مناسب برای کارهای سنگین با 4 حلقه محرک
- مناسب برای سیمهای مسوار (CO2) یا توپودری، آلومینیوم یا استینلس استیل
- سرعت بسیار زیاد سیم تا ۲۵ متر در دقیقه
- کنترل سرعت سیم با فیدبک و ترمز
- کنترل Soft Start در شروع قوس
- کنترل Burn Back جهت جلوگیری از چسبیدن سیم به نازل و قطعه کار

- دارای شستی تست سیم و تست گاز
- انجام شروع و پایان جوشکاری با حق انتخاب یک یا دو بار فشردن شستی تورچ
- سیستم نقطه جوش (در صورت سفارش)
- دارا بودن سیستم پس گاز (در حالت چهار ضربه)

❖ اطلاعات فنی:

مشخصات فنی دستگاه های Revo MIG در جدول زیر خلاصه شده است.

REVO MIG SC		نام دستگاه
1601	2001	
50 HZ		فرکانس
3 × 400V		ولتاژ ورودی
D 35 A	D 50 A	فیوز
25-500 A	25-600 A	بازه جریان
17-50V	17-55V	ولتاژ حالت مدار باز
410 A	480 A	جریان جوشکاری در دیوتی سایکل ۶۰٪
370 A	450 A	جریان جوشکاری در دیوتی سایکل ۱۰۰٪
F		کلاس عایقی
IP 21 S		کلاس حفاظتی
1030 × 490 × 910 mm		ابعاد (L × W × H)
160 Kg	163 Kg	وزن

جدول شماره ۱

مشخصات فنی دستگاه PARS FEED در جدول زیر خلاصه شده است.

WG4125N2	نام دستگاه
50/60 HZ	فرکانس
42 AC	ولتاژ ورودی
1.5 - 25 m/min	سرعت تغذیه سیم
4	تعداد حلقه
300mm	قطر خارجی قرقره
15Kg	وزن قرقره
0.8 - 1.0-1.2-1.6	قطر سیم
IP21S	کلاس حفاظتی
410×240×290 mm	ابعاد (L × W × H)
14Kg	وزن وایرفیدر

جدول شماره ۲

❖ محدودیتهای استفاده:

(با توجه به مشخصات پلاک دستگاهها) براساس استاندارد IEC60974-1 از دستگاه جوشکاری معمولاً بطور دائم نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل عملکرد دستگاه شامل دو زمان فعال (جوشکاری) و زمان استراحت (جهت تغییر وضعیت قطعه کار، تعویض سیم جوش

می باشد. با توجه به پلاک دستگاه، این دستگاه قادر است جریان خروجی ماکزیمم را در دیوتی سایکل %X تامین کند (چرخه کاری با شبیه سازی در دمای محیط ۴۰ درجه سانتیگراد بدست آمده است)، به عبارت دیگر سیکل کاری در بازه زمانی ۱۰ دقیقه، %X می باشد، و اگر زمان سیکل کاری بیشتر از مقدار تعیین شده گردد، سیستم حفاظت حرارتی دستگاه جهت حفاظت از اجزای مختلف فعال گشته و فن دستگاه نیز بطور پیوسته کار خواهد کرد سپس پس از چند دقیقه حفاظت غیر فعال گشته و دستگاه مجدداً برای جوشکاری آماده می گردد. کلاس حفاظتی دستگاه IP21S است.

❖ نحوه حمل و نقل و بلند کردن دستگاه:

جابه جایی دستگاه جوشکاری بصورت مکانیکی بوده و با توجه به قلاب های مخصوص تعبیه شده روی آن بلند کردن و حمل آن با استفاده از لیفتراک و یا جرثقیل امکان پذیر خواهد بود. (البته در بلند کردن دستگاه به همراه متعلقاتی نظیر سیلندر گاز، وایرفیدر، ... باید احتیاط نمود) دستگاه جوشکاری به همراه متعلقات نصب شده بر روی آن (به جز سیلندرهای گاز؛ حمل کننده ها و چرخ های حمل کننده ها که احتمال نصب آنها وجود دارد) باید در هنگام جابجایی کاملاً محکم به قلاب و کابل متصل به جرثقیل یا لیفتراک متصل گردند.

❖ باز کردن بسته بندی دستگاه:

لیست قطعات به شرح زیر می باشد:

ضمائم دستگاه هوا خنک و آب خنک:

- لیفه رابط بین دستگاه و وایرفیدر
 - انبر اتصال
 - شیلنگهای مخصوص آب و گاز
- #### در صورت سفارش
- تورچ های آب خنک یا هوا خنک
 - گرم کن گاز
 - رگلاتور گاز
 - سیستم جوشکاری نقطه ای

❖ دستورالعمل هایی برای جلوگیری از تداخل

امواج الکترومغناطیسی EMC:

این دستگاه جوشکاری بر طبق شرایط مندرج در ارتباط با تطابق الکترومغناطیسی ساخته شده است. با این حال کاربر موظف است این دستگاه جوشکاری را مطابق با دستورالعمل سازنده نصب و استفاده نماید. در صورت ایجاد تداخل

الکترومغناطیسی استفاده کننده از دستگاه جوش موظف است که با راهنمایی های فنی سازنده دستگاه، راه حل مناسبی را پیدا کند. در بعضی از موارد به سادگی کافی است که مدار جریان جوشکاری را به زمین متصل کرد. در بقیه موارد ممکن است با استفاده از فیلتر ورودی و قرار دادن دستگاه جوشکاری و قطعه کار در یک دیواره محافظ تداخل امواج الکترومغناطیسی را کاهش داد. در هر حال تداخل امواج الکترومغناطیسی را باید تا حد امکان کاهش داد تا باعث عملکرد نادرست دیگر دستگاههای الکترونیکی نگردد. نکته: به دلایل ایمنی، مدار جریان جوشکاری ممکن است به زمین متصل باشد یا نباشد.

هیچ گونه تغییری را نباید در مدار زمین ایجاد کرد مگر با تایید متخصصی که تعیین کند این تغییر، تاثیری در افزایش خطر بروز حادثه ندارد. بطور مثال موازی کردن مسیر برگشت جریان در بعضی از موارد ممکن است باعث تخریب سیم اتصال زمین بقیه دستگاهها گردد.

الف) ارزیابی محل نصب دستگاه

این دستگاه را در یک مکان خشک و تمیز قرار دهید و از نزدیک ترین دیوار حداقل ۸۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد تا تهویه هوای مناسب برای خنک کردن دستگاه انجام گردد. نصب و استفاده از دستگاه باید به دقت انجام شود تا بهترین عملکرد را از لحاظ کیفیت جوشکاری و ایمنی استفاده برای کاربر داشته باشد. کاربر، مسئول راه اندازی و استفاده از دستگاه با توجه به موارد گفته شده در دستورالعمل خواهد بود. قبل از نصب دستگاه جوش، استفاده کننده باید مشکلات احتمالی استفاده از دستگاه جوش را از جنبه تداخل امواج الکترومغناطیسی بررسی کند. موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

- فرستنده و گیرنده رادیو تلویزیونی
 - کامپیوترها و دیگر دستگاههای کنترلی
 - سلامت افراد نزدیک به دستگاه جوش بطور مثال قلب مصنوعی و یا سمعک
 - دستگاههای کالیبراسیون و اندازه گیری
- مصونیت تداخل امواج الکترومغناطیسی دیگر دستگاههای اطراف محل جوشکاری: استفاده کننده موظف است تطابق الکترومغناطیسی دستگاههای اطراف را بررسی کند، چرا که ممکن است اقدامات پیشگیرانه اضافه ای لازم باشد.

ب) روش های کاهش تشعشع امواج

۱- برق اصلی

تجهیزات جوشکاری باید مطابق با توصیه های سازنده به برق متصل شود. در صورتی که تداخلی ایجاد شود ممکن است اقدامات دیگری نیز لازم باشد. بطور مثال برای استفاده از فیلترهای ورودی برای اتصال به برق اصلی باید از وضعیت ثابت کابل برق و وجود لوله فلزی محافظ کابل یا مشابه آن اطمینان حاصل کرد. تمامی قسمتهای پوشش فلزی کابل باید از لحاظ الکتریکی بهم متصل باشد، این پوشش باید با یک اتصال الکتریکی کامل به بدنه دستگاه جوش متصل شود.

۲- نگهداری دستگاه جوش

بطور کلی دستگاه جوش را باید مطابق با توصیه های سازنده نگهداری کرد. هنگام روشن بودن دستگاه جوش باید تمامی درب ها و پوشش ها محکم بوده و پیچ های مربوط به آن کاملاً بسته باشد. هیچ گونه تغییراتی به غیر از تغییرات و تنظیمات مندرج در دستورالعمل کارخانه سازنده مجاز نیست.

۳- کابل های جوشکاری

کابل های جوشکاری باید تا حد امکان کوتاه بوده و روی سطح زمین و نزدیک بهم قرار داشته باشد.

۴- اتصالات هم پتانسیل

توصیه می شود که تمامی قطعات فلزی نزدیک به دستگاه جوشکاری بهم متصل شوند. قطعات فلزی متصل به قطعه کار ممکن است در صورت تماس همزمان دست ها با الکتروود و آن قطعات باعث بروز شوک الکتریکی در بدن جوشکار گردد. جوشکار باید از لحاظ الکتریکی از تمام قطعات فلزی ایزوله باشد.

۵- اتصال به زمین قطعه کار

در صورتی که قطعه کار به دلایل ایمنی یا به دلیل ابعاد، اندازه و موقعیت آن به زمین متصل نباشد.

(بطور مثال سازه های فولادی یا قسمت خارجی بدنه کشتی ها) در بعضی از موارد می توان برای کاهش تشعشع امواج اینگونه قطعات کار را به زمین متصل نمود. باید اطمینان حاصل کرد که اتصال به زمین قطعه کار باعث افزایش خطر بروز شوک الکتریکی نشده و همچنین در کار سایر دستگاههای الکتریکی اختلال ایجاد نکند. در صورت نیاز اتصال زمین قطعه کار باید بوسیله اتصال مستقیم قطعه کار به زمین انجام شود. در کشورهایی که اتصال به زمین ممنوع است، این اتصال باید با استفاده از خازن های مناسبی که مطابق با مقررات ملی آن کشورها انتخاب شده است، برقرار شود.

۶- پوشش محافظ (شیلد کردن)

پوشاندن بقیه کابل ها و دستگاهها در اطراف دستگاه جوش

می تواند مشکلات تداخل را کاهش دهد. در کاربردهای خاص ممکن است پوشاندن (شیلد کردن) کل سیستم جوشکاری نیز لازم باشد.

❖ تجهیزات حفاظتی و امنیتی

این دستگاه مطابق با قواعد و قوانین مندرج در استاندارد IEC ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار دقیق نیز در آن رعایت شده است.

۱- در صورت وقوع هر نوع حادثه ای، دستگاه باید از برق اصلی جدا شود.

۲- اگر ولتاژ اتصالات الکتریکی افزایش پیدا کرد، دستگاه را باید بلافاصله خاموش کرده و از برق اصلی جدا نمود، تا دستگاه توسط تکنسین های مجرب یا نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت سازنده بررسی و عیب یابی شود.

۳- قبل از باز کردن پوشش بدنه دستگاه آن را باید از برق اصلی جدا کرد.

۴- هر گونه تعمیرات باید توسط تکنسین ماهر و یا خدمات پس از فروش شرکت سازنده انجام پذیرد.

۵- قبل از شروع به استفاده از دستگاه، از لحاظ ظاهری و با در نظر گرفتن اشکالات احتمالی تورچ، باید تمامی کابل ها و اتصالاتی که امکان آسیب خارجی را بوجود می آورد، بررسی شود.

در هنگام کار، بدن جوشکار باید بطور کامل در برابر سوختگی و تابش اشعه، با استفاده از ماسک و لباس نسوز، محافظت گردد.

مقررات پیشگیری از حوادث با صراحت بیان می کند که تهیه وسایل محافظتی مناسب، به عهده کارفرما بوده و همچنین استفاده کننده از دستگاه جوش نیز موظف به پوشیدن پوشش مناسب جوشکاری می باشد.

دستکش های بلند، پیشبند و ماسک محافظ با فیلتر مخصوص جوشکاری که تمامی آنها باید مطابق استاندارد باشد، پوشیده شود. پوشش ها نباید از مواد مصنوعی ساخته شده باشند. کفش ها باید کاملاً بسته باشند و سوراخ نداشته باشد (جهت جلوگیری از نفوذ جرقه ها)، در صورت نیاز باید پوشش محافظ سر، نیز استفاده شود.

برای محافظت بیشتر از چشم در برابر اشعه ماورای بنفش می توان از عینک محافظ با پوشش کناری استفاده کرد. اگر از عینک محافظ استفاده می شود، باید با مقررات ذکر شده در بالا مطابقت داشته باشد.

۶- از مواد ایزوله کننده و عایق برای محافظت در برابر برق گرفتگی ناشی از برقراری تماس بین قطعات برقدار و زمین باید

استفاده شود. لباس کار سالم و خشک و همراه دستکش های بلند و کفش های با کف لاستیکی باید بکار گرفته شود. هوای محیط کار باید جریان داشته باشد و در صورت نیاز باید سیستم تهویه نصب گردیده و ماسک تنفسی محافظ نیز استفاده گردد.

۷- جهت پیشگیری از انحراف جریان و اثرات منفی ناشی از آن (مثلاً تخریب سیم هادی متصل به زمین)، کابل برگشت جریان جوشکاری (کابل قطعه کار) باید مستقیماً به قطعه کار و یا به میز کار (مثل میز جوشکاری، میز جوشکاری با شبکه فلزی و یا مشابه آن) متصل نمود. بطوریکه کاملاً قطعه کار به آن متصل باشد. هنگام وصل کردن به اتصال زمین باید از برقراری کامل اتصال الکتریکی آن اطمینان حاصل نمود. (محل اتصال باید از هرگونه رنگ و یا زنگ زدگی ها و یا مشابه آن پاک باشد)

۸- در صورتی که عملیات جوشکاری برای مدت زمان زیادی باید متوقف شود، دستگاه را باید خاموش کرده و شیر گاز را نیز باید بست.

۹- تحت هیچ شرایطی وقتیکه پوشش بدنه دستگاه جوشکاری باز است نباید آن را روشن کرد. (بطور مثال برای تعمیرات)، چرا که صرفنظر از مقررات ایمنی، خنک کردن کافی قطعات الکترونیکی را نیز نمی توان تضمین کرد.

۱۰- مطابق با مقررات، افرادی که در نزدیکی محل جوشکاری هستند را باید از خطرات احتمالی آگاه کرده و از آنها محافظت نمود. پارتیشن های مخصوص جوشکاری (پرده های محافظ مخصوص جوشکاری) باید استفاده شود.

۱۱- به هیچ وجه روی تانکرهایی که گاز، سوخت و یا روغن یا مواد مشابه را حمل می کنند نباید جوشکاری کرد. حتی اگر

مدت زمان زیادی از خالی شدن آنها گذشته باشد (احتمال ایجاد حریق و انفجار).

۱۲- جوشکاری با جریان بار زیاد نیازمند رعایت مقررات خاصی است که باید فقط توسط جوشکاران آموزش دیده و تخصص انجام شود.

۱۳- هرگز تورچ را نباید به صورت نزدیک کرد.

۱۴- در محیط هایی که احتمال آتش سوزی زیاد است، جوشکار باید اجازه نامه جوشکاری را کسب کرده و آن را در تمام مدت جوشکاری نزد خود نگهدارد و یک مامور آتش نشان نیز باید پس از پایان جوشکاری از عدم بروز آتش سوزی اطمینان حاصل کند.

۱۵- پیش بینی های مخصوص جهت تهویه هوای محیط باید انجام شود.


۱۶- اخطار برای مراقبت از چشم ها باید با نصب تابلویی با متن زیر در محل جوشکاری انجام شود. مستقیماً به قوس الکتریکی نگاه نکنید.

• چنانچه منبع تغذیه روی سطح شیبدار قرار گیرد فقط تا ۱۰° توانایی مایل شدن را دارد.


❖ نحوه نصب یونیت آب خنک و وایر فیدر:

جوشکاری با قطبیت مستقیم:

دستگاه آب خنک را با مخلوطی از مایع آنتی ژل ۳۰٪ و آب مقطر ۷۰٪ تا مقدار درجه MAX مشخص شده روی آن پر کنید. در حالیکه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات

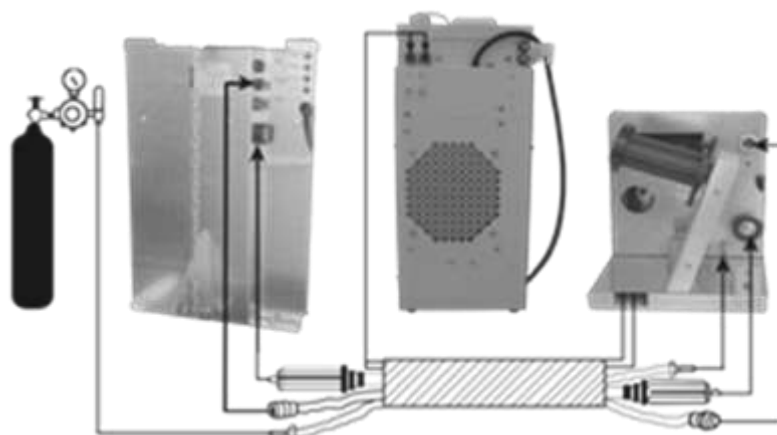

شکل شماره ۱ (الف)

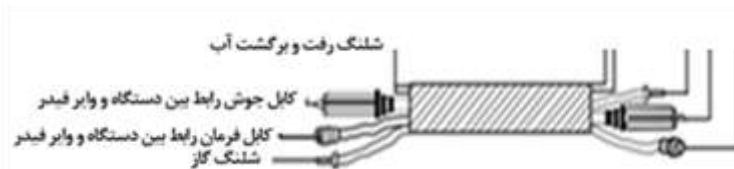

شکل شماره ۱ (ب)

لیفه رابط بین دستگاه و وایر فیدر و یونیت آب خنک مطابق شکل ۱ صورت گرفته باشد.

همانطور که در شکل ۱(ب) مشخص شده است لیفه شامل کابل جوش رابط بین دستگاه و وایر فیدر، کابل فرمان رابط بین دستگاه و وایر فیدر، شلنگ گاز و شلنگهای مربوط به رفت و برگشت آب میباشد. کابل جوش رابط بین دستگاه و وایر فیدر را مطابق با شکل ۱(الف) از سمت مادگی به وایر فیدر و از سمت نری به کانکتور مثبت پشت دستگاه متصل کنید. همچنین کابل فرمان رابط بین دستگاه و وایر فیدر را مطابق شکل ۲(الف) به کانکتورهای مربوطه روی فیدر و پشت دستگاه متصل نمایید. شیلنگهای آب رفت و برگشت (به ترتیب آبی و قرمز) نیز بصورت زیر باید متصل گردند:

شیلنگ های رفت و برگشت آب لیفه در سمت دستگاه باید به کانکتورهای آبی و قرمز روی یونیت آب خنک متصل گردند، شیلنگ آبی به کانکتور آبی روی یونیت آب خنک و شیلنگ قرمز به کانکتور قرمز در یونیت آب خنک باید متصل گردد و نیز شیلنگ های مربوطه در سمت وایر فیدر نیز باید به کانکتورهای مربوطه در پشت وایر فیدر متصل گردند.

شلنگ مربوط به گاز را در سمت دستگاه به کپسول گاز متصل کنید و شیر آنرا باز کنید، توجه داشته باشید کپسول های گاز مجهز به یک فشار شکن می باشند که از آن می توانید جهت تنظیم فشار گاز در طول جوشکاری استفاده کنید. همچنین شلنگ گاز در سمت وایر فیدر را به کانکتور مربوطه در پشت وایر فیدر متصل نمایید.

جوشکاری با قطبیت معکوس:

در حالیکه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات لیفه رابط بین دستگاه و وایر فیدر و یونیت آب خنک مطابق شکل ۲ صورت گرفته باشد.


کابل جوش رابط بین دستگاه و وایر فیدر را مطابق با شکل ۲ از سمت مادگی به وایر فیدر و از سمت نری به کانکتور منفی جلو دستگاه متصل کنید. سایر اتصالات که شامل اتصالات کابل فرمان، شلنگ گاز و شلنگ های رفت و برگشت آب میباشد، همانند اتصالات در جوشکاری با قطبیت مستقیم میباشد که در قسمت قبل توضیحات مربوطه ارائه شده است.

❖ نحوه اتصال کابل های جوشکاری: جوشکاری MIG/MAG

جوشکاری با قطبیت مستقیم:

در حالیکه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات مطابق شکل ۱ و ۳ صورت گرفته باشد.

در ابتدا کابل انبر اتصال به قطعه کار را به کانکتور منفی در سمت دستگاه متصل کنید و انبر اتصال به قطعه کار را به بخشی از قطعه کار که عاری از هرگونه رنگ، روغن و یا آثار زنگ زدگی است متصل نمایید. توجه داشته باشید استفاده از کابل بلند سبب کاهش ولتاژ و رخ دادن مشکلاتی در جوشکاری به ازای افزایش مقاومت و اندوکتانس کابل می گردد. کابل قدرت تورچ را به سنترال کانکتور روی وایر فیدر متصل کنید و شلنگهای رفت و برگشت آب (با رنگهای آبی و قرمز) را به کانکتور های مربوطه روی وایر فیدر متصل کنید.

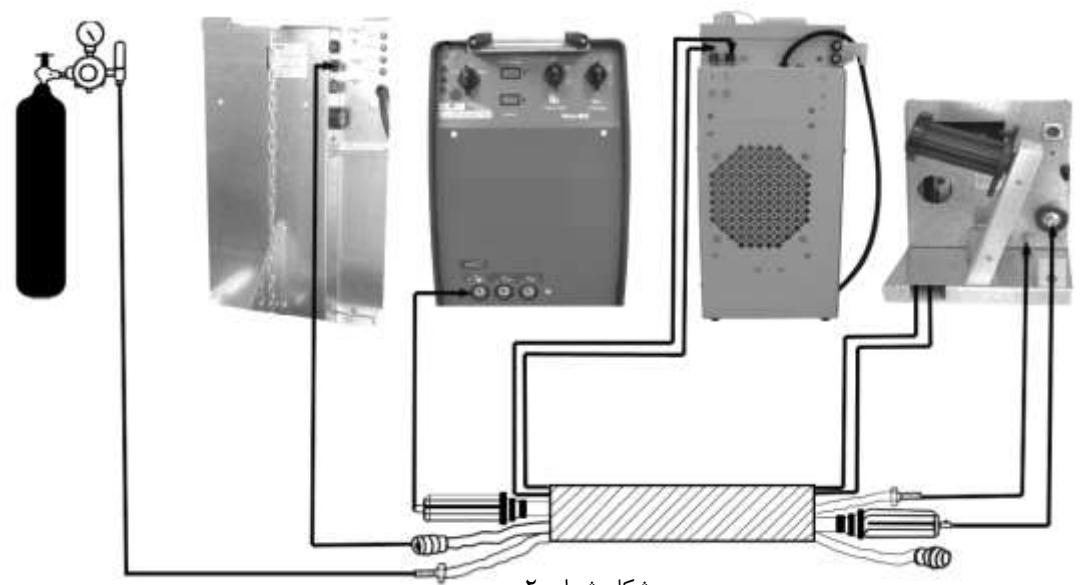


شکل شماره ۲

- با برداشتن عامل فشار بر روی غلتکها (دسته اهرم) آنها را بلند نموده و آزاد سازید. (B)
- حلقه های راندن سیم باید دارای قطری متناسب با قطر سیم جوش مورد استفاده باشند (بطور مثال برای سیم جوش 0.8mm باید از حلقه با شیار 0.8 استفاده نمود). (C)
- سیم را از هدایتگر پلاستیکی میانی (D) و سپس از میله فلزی در هدایتگر سنترال برنجی (F) عبور دهید. با توجه به شکل شماره (۲-۳):


توجه نمایید فاصله بین میله هدایتگر فلزی و حلقه های شاستی، باید به اندازه قطر سیم مصرفی باشد. (G)

- غلتکهای شاسی را به موقعیت قبل خود برگردانده (E)
- با استفاده از اهرم ها، فشار وارده بر سیم را تنظیم نمایید (B).


فشار مناسب حداقل فشاری است که مانع از لغزیدن غلتکها بر روی سیم گردد در عین حال توجه داشته باشید که فشار ناکافی بر روی سیم می تواند جوشکاری نامنظمی را بوجود آورد در حالیکه فشار زیاد روی سیم می تواند مانع از حرکت سیم شود.

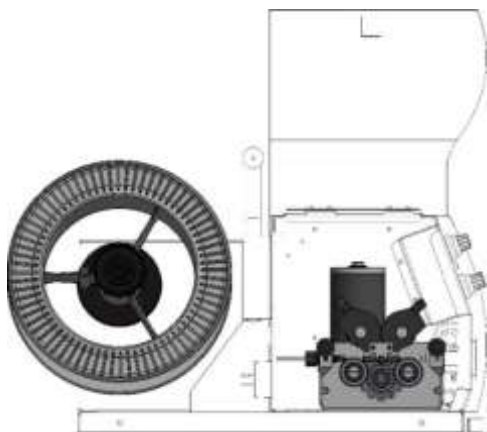

شکل شماره ۲-۱

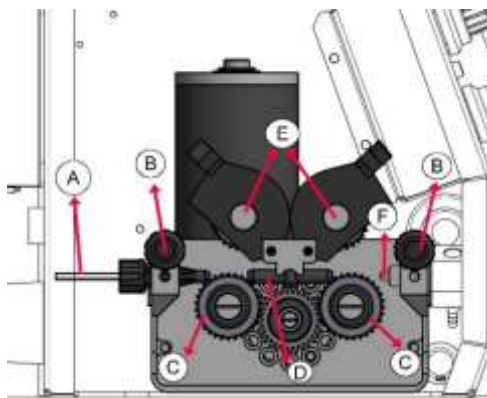


شکل شماره ۲-۲

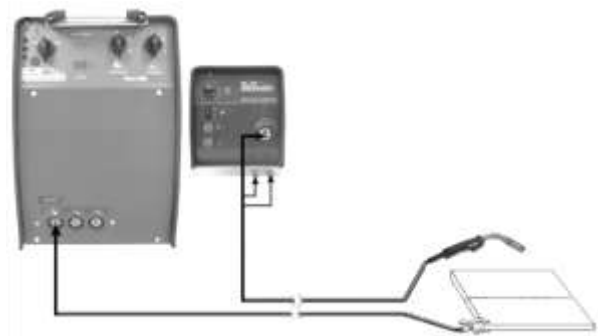

شکل شماره ۳

جوشکاری با قطبیت معکوس:


در حالیکه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات مطابق شکل ۲ و ۴ صورت گرفته باشد. در ابتدا کابل انبر اتصال به قطعه کار را به کانکتور مثبت در پشت دستگاه متصل کنید و انبر اتصال به قطعه کار را به بخشی از قطعه کار که عاری از هرگونه رنگ، روغن و یا آثار زنگ زدگی است متصل نمایید. توجه داشته باشید استفاده از کابل بلند سبب کاهش ولتاژ و رخ دادن مشکلاتی در جوشکاری به ازای افزایش مقاومت و اندوکتانس کابل می گردد. کابل قدرت تورچ را به سنترال کانکتور روی وایر فیدر متصل کنید و شلنگهای رفت و برگشت آب (با رنگهای آبی و قرمز) را به کانکتورهای مربوطه روی وایر فیدر متصل کنید.

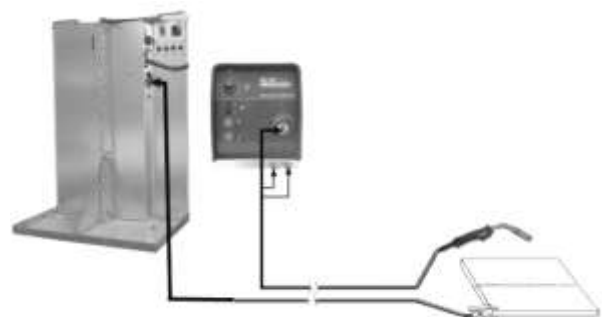

شکل شماره ۴

❖ نحوه نصب سیم جوش و حلقه های آن:

- با توجه به شکل شماره (۲-۱):
- قرقره سیم را روی محور نگهدارنده (ریل هاب) قرار دهید و پیچ آنرا ببندید (توجه نمائید، پیچ فنری داخلی ریل هاب نباید طوری بسته شود که قرقره بیش از حد آزاد باشد و یا اینکه به سختی بچرخد)
- پانل کناری وایر فیدر را باز کرده و قرقره سیم را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- با توجه به شکل شماره (۲-۲):
- سیم را از راهنمای آن عبور دهید. (A)

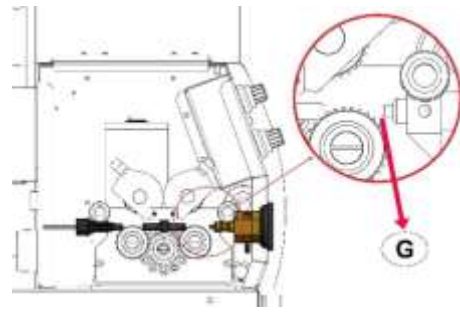

شکل شماره ۲-۳

در ادامه باید جریان بدرستی تنظیم شود؛ طبق یک رابطه ساده می توان بازه جریان قابل جوشکاری را تعیین نمود به این ترتیب که حداقل جریان عبارت است از حاصل ضرب قطر سیم در عدد 100 و حداکثر جریان نیز عبارت است از حاصل ضرب عدد 200 در قطر سیم، البته این محاسبات در صورت انتخاب گاز محافظ Ar/CO2 و جوشکاری در مد short arc معتبر می باشد. درضمن اطمینان حاصل نمایید که قطر نازل (contact tip) متناسب با قطر سیم جوش انتخاب شده باشد و همچنین لاینر راهنمای سیم داخل تورچ متناسب با قطر سیم جوش باشد.

جوشکاری stainless steels :

گاز مناسب در این شرایط معمولاً ترکیب Argon و O2 می باشد که درصد زیادی را گاز آرگون تشکیل می دهد و درصد کمتری را O2 ، که منجر به پایداری قوس می شود.

❖ مونتاژ حلقه های درایو سیم برای آلومینیوم

جهت استفاده از سیم جوش آلومینیوم باید حلقه های به شماره E,C در شکل ۲-۲ با شیار U شکل و متناسب با قطر سیم انتخاب شده باشند. توجه نمایید فشار وارده به حلقه ها در کمترین مقدار باشد. برای توضیحات تکمیلی به جدول ۳ مراجعه نمایید. جهت جوشکاری آلومینیوم گاز محافظ باید آرگون خالص باشد. امکان استفاده از درپوش قرقره سیم آلومینیوم در صورت سفارش وجود دارد.

❖ مونتاژ حلقه های درایو سیم برای فولاد

با توجه به جنس سیم و قطر آن برای حلقه های پایین در شکل ۲-۲ (شماره C) از شیار V شکل، استفاده نمایید. توجه داشته باشید که در جوشکاری سیم 0.8 ، حلقه های بالا تخت و بلبرینگی بدون چرخ دنده باید باشند. (شماره E) در جوشکاری سیم 0.8 فشار از روی حلقه آخر (اهرم B در سمت قرقره سیم) باید برداشته شود. برای توضیحات تکمیلی به جدول ۳ مراجعه نمایید.

جوشکاری carbon steels :


توجه نمایید برای جوشکاری carbon steels باید گاز مناسب را که معمولاً ترکیب گاز Argon و CO2 با نسبت 75%,80% گاز آرگون و 20%,25% گاز CO2 می باشد، را انتخاب نمایید. این ترکیب گازها حرارت بیشتری را در طول جوشکاری ایجاد کرده و سبب می شوند تا جوش پهن تری بدست آید ولی نفوذ جوش عمیق نخواهد بود. در صورت استفاده از گاز CO2 شکل جوش باریک و نفوذ جوش بیشتری بدست می آید در حالیکه یونیازاسیون گاز بر روی پایداری قوس

نیز تاثیر گذار می باشد.

جنس سیم جوش	قطر سیم جوش (mm)	نوع گاز مصرفی	حلقه		کد حلقه پایین	رنگ فنر تورچ	تفلون تورچ
			پایین	بالا			
Carbon steel	0.8-1	CO ₂ یا ترکیب CO ₂ و Argon با درصد:	V	تخت و بلبرینگی - کد: CGA4842235	CGA4841667	آبی	-
	1-1.2	Ar: 75% ÷ 80%	V	تخت با چرخ دنده - کد: CGA4841669	CGA4841901	قرمز	-
	1.2-1.6	CO ₂ : 20% ÷ 25%	V	تخت با چرخ دنده - کد: CGA4841669	CGA4841668	زرد	-
Stainless Steel	0.8-1	ترکیب O ₂ , Ar:	V	تخت و بلبرینگی - کد: CGA4842235	CGA4841667	آبی	-
	1-1.2	درصد بیشتری Ar و درصد کمتری O ₂	V	تخت با چرخ دنده - کد: CGA4841669	CGA4841901	قرمز	-
	1.2-1.6		V	تخت با چرخ دنده - کد: CGA4841669	CGA4841668	زرد	-
Aluminum	1.2-1.6	Argon خالص	U	با شیار U به همراه چرخ دنده - کد: CGA4841673	CGA4841670	-	زرد

جدول شماره ۳

❖ معرفی دستگاه:

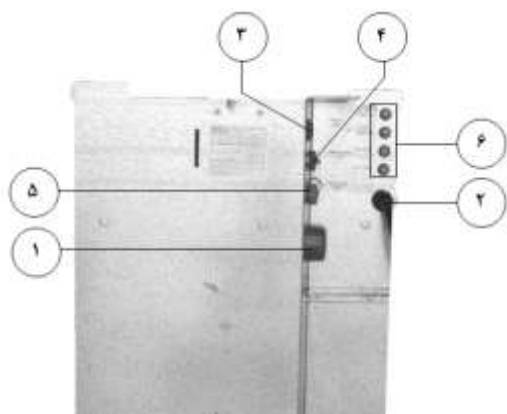

شکل شماره ۷

- ۱- کانکتور مادگی کابل جوش جهت اتصال به کانکتور وایرفیدر
- ۲- کابل برق ورودی
- ۳- پریز 230v برای تغذیه گرم کن گاز
- ۴- کانکتور مادگی کابل کنترل جهت اتصال به کانکتور وایرفیدر
- ۵- کانکتور مادگی جهت اتصال کابل برق دستگاه آب خنک
- ۶- F₁ ، F₂ فیوزهای مدار کنترل، F₃ فیوز گرم کن گاز، F₄ فیوز وایرفیدر
- ۷- پانل دستگاه
- ۸- کانکتور گیره اتصال منفی L (برای جریانهای جوشکاری کم)
- ۹- کانکتور گیره اتصال منفی M (برای جریان های جوشکاری متوسط)
- ۱۰- کانکتور گیره اتصال منفی H (برای جریان های جوشکاری زیاد)


❖ اتصال دستگاه به برق شهر:

قبل از اتصال سیم های برق ورودی دستگاه به شبکه برق اصلی، طبق برچسب دستگاه از درستی ولتاژ و فرکانس برق اصلی اطمینان حاصل نمائید و برای اتصال دستگاه حتما از اتصالات و کلیدهای صنعتی استفاده کنید. در صورتیکه دستگاه را به طور مستقیم و بدون استفاده از رابط به برق ورودی وصل می کنید، دقت کنید که سیم زرد و سبز رنگ به ارت وصل شود و سه سیم دیگر را به سه فاز ورودی وصل کنید. جدول شماره ۳ مقدار فیوز مورد نیاز جهت راه اندازی دستگاه در ولتاژ تغذیه اسمی آن و ماکزیمم جریان خروجی دستگاه را نشان می دهد.

SC 1601	SC 2001	نام دستگاه
500A (30%)	600A (25%)	شکل شماره ۲ (ب) ماکزیمم جریان خروجی دستگاه در دیوتی سایکل %X
27	34.6	KVA توان دستگاه
D 35	D 50	A فیوز از نوع کندکار
2	2	طول کابل برق
4×4	4×6	سطح مقطع اصلی

جدول شماره ۳

❖ معرفی پانل:

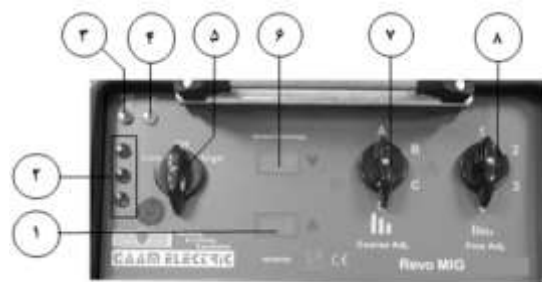

شکل شماره ۶

۱. آمپر متر دیجیتال نشان دهنده جریان جوشکاری
۲. لامپ سیگنالهای نشانگر برق ورودی اصلی
۳. لامپ سیگنال نشانگر عملکرد پرش سوئیچ
۴. لامپ سیگنال عملکرد ترموستات
۵. کلید اصلی روشن، خاموش و تنظیم محدوده ولتاژ
۶. ولت متر دیجیتال نشان دهنده ولتاژ قوس
۷. سلکتور تنظیم محدوده ولتاژ قوس
۸. سلکتور تنظیم دقیق ولتاژ قوس

جوشکاری MIG / MAG

جوشکاری MIG/MAG سیستمی است که در آن سیم جوشکاری حامل قوس الکتریکی می باشد. اطراف نازل سیم، گاز وجود دارد که گاز محافظ از آن خارج و منتشر می شود. با این روش، قطره های جوش از آلودگی ناشی از اکسید شدن محافظت شده تا منجر به افزایش کیفیت جوش شود.

جوشکاری فلزی با گاز بی اثر (MIG)

در این تکنولوژی از گازهای بی اثر استفاده می شود. گازهای مورد استفاده معمول عبارتند از: آرگون، هلیوم و یا مخلوطی از آنها (MIX). از این گازها در جوشکاری آلومینیوم، مس، تیتانیوم و غیره استفاده می شود.

جوشکاری فلزی با گاز فعال (MAG)



برای جوشکاری MAG گازهایی از قبیل CO₂، آرگون و یا مخلوطی از آنها بکار می رود. برای اهداف ویژه مخلوطی از گازهای CO₂، آرگون و اکسیژن نیز می تواند بکار رود. آهن و فولاد زنگ نزن (استینلس) با این گازها جوشکاری می شوند. توجه: امروزه در دنیا اگر سرعت بالای جوش و کیفیت برای جوشکاری آهن و آلیاژهای آن مورد نظر باشد از گاز MIX با نسبت CO₂ 18-20% و 80-82% آرگون استفاده می شود. استفاده از گاز MIX در شرایط گفته شده و همچنین در حالت پالس قویاً توصیه میگردد.

با توجه به اینکه گاز CO₂ خود اثر خنک کنندگی نیز دارد تورچ جوشکاری در هنگام استفاده از این گاز نسبت به گازهای غیر از CO₂ کمتر گرم می شود و این امر کاملاً طبیعی می باشد. لذا در صورت استفاده از گازهای غیر از CO₂ ممکن است نیاز باشد کمی قدرت تورچ افزایش یابد. میزان جریان گاز برای جوشکاری آهن و فولاد زنگ نزن باید جریان گاز در محدوده تقریبی ۸ تا ۱۶ لیتر بر دقیقه تنظیم شود.

برای جوشکاری آلومینیوم، جریان گاز حدود ۳۰ درصد بیشتر (۱۰ تا ۲۱ لیتر بر دقیقه) می باشد.

قطر سیم جوشکاری:

0.8 - 1.6mm	فولاد
1.0 - 1.6mm	آلومینیوم
0.8 - 1.2mm	استینلس استیل
1.0 - 1.6mm	توپودری

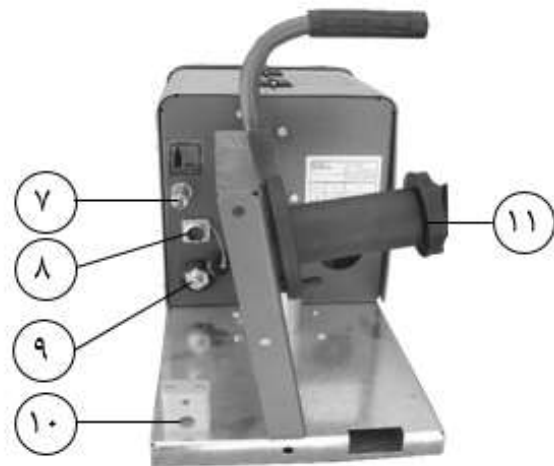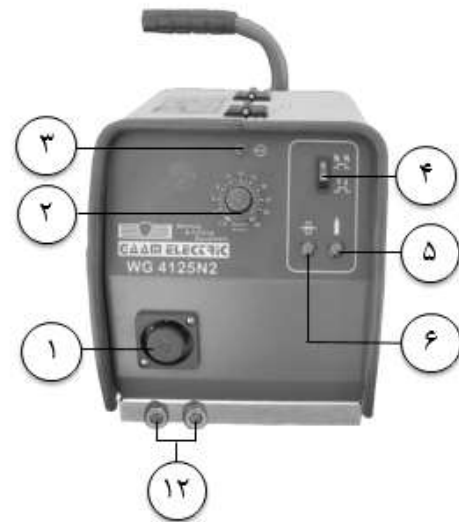

شکل شماره ۸

 
 
۱. سنترال کانکتور
۲. پتانسیومتر تنظیم سرعت سیم (متر بر دقیقه)
۳. LED نشانگر رسیدن ولتاژ تغذیه به وایرفیدر
۴. کلید انتخاب حالت دستی/اتوماتیک (انجام شروع و پایان جوشکاری با انتخاب یک یا دو بار فشردن شستی تورچ)
۵. شستی تست گاز
۶. شستی تست خروج سیم
۷. محل اتصال شلنگ کپسول گاز
۸. کانکتور نری (کابل کنترل)
۹. کانکتور نری کابل جوش
۱۰. بست های نگهدارنده کابل فرمان و کابل جوش
۱۱. ریل هاب جهت نصب فرقه سیم
۱۲. سرشلنگی ورود و خروج آب جهت اتصال به تورچ آب خنک

دستورالعمل شروع به کار:

ابتدا شلنگ گاز را از پشت دستگاه به کپسول گاز متصل کنید کابل مربوط به هیتر نیز باید به کانکتور مربوطه در پشت دستگاه متصل شود. شیر گاز را به آرامی باز کرده و جریان گاز را در مقدار مناسب تنظیم نمایید. ولتاژ و جریان جوشکاری را متناسب با ضخامت ورق در محدوده مناسب تنظیم کنید. توجه داشته باشید که با تنظیم درست اندوکتانس بصورت الکترونیکی می توان پاشش (spatter) را در حین جوشکاری کاهش داد.

تنظیم سرعت سیم وابسته به شرایط جوشکاری است، بطور معمول در جوشکاری ورق های نازک، سرعت سیم کم انتخاب می شود چرا که با این کار در حقیقت جریان جوشکاری کاهش می یابد و این خود سبب می شود تا ورق های نازک کاملاً کنترل شده جوشکاری شوند. در جوشکاری کنج و گوشه بهتر است سرعت سیم افزایش یابد چرا که با این کار طول قوس کاهش یافته و جوشکاری راحت تر صورت می گیرد.

۱- کلید اصلی دستگاه (شکل ۴ آیت ۵) را در وضعیت "1" قرار دهید. فن دستگاه شروع به کار می کند.

۲- کلید (شکل ۶ آیت ۳) را در حالت دستی  یا اتومات  قرار دهید. (در حالت دستی یا دوزبه برای انجام شروع و پایان جوشکاری نیاز به یک بار فشردن و رها کردن شستی تورچ است اما در حالت اتوماتیک یا چهار ضربه نیاز به دو بار فشردن و رها کردن شستی تورچ می باشد).

۳- بوسیله کلید تنظیم دقیق (Fine) شکل ۴ آیت ۸، دستگاه را روی ولتاژ مورد نظر بطور دقیق تنظیم کنید.

۴- کلید تنظیم تقریبی ولتاژ (Coarse) شکل ۴ آیت ۷، را روی ولتاژی که متناسب با جریان جوشکاری مورد نیاز است قرار دهید. انتخاب ولتاژ بالاتر سبب پهن تر شدن جوش میشود. (توجه: هیچگاه کلیدهای تنظیم ولتاژ (coarse) (fine) را در هنگام انجام جوشکاری تغییر ندهید).

۵- پتانسیومتر تنظیم سرعت سیم (شکل ۶ آیت ۴) را روی مقداری متناسب با قطر سیم و ضخامت فلز قرار دهید.

۷- جریان گاز خروجی را دقیقاً تنظیم کنید.

۸- جوشکاری را با فشردن شستی تورچ آغاز کنید.

❖ نگهداری:

مدت زمان آزمایش جزئی و کامل و بازدید از دستگاه باید هر یک سال صورت گیرد.

تمیز کردن دستگاه:

دستگاه باید حتی الامکان در مکان تمیز و خشک قرار داده

شود. کثیفی و گرد و غبارهای محیط که می تواند به داخل دستگاه وارد شود باید در حداقل مقدار خود باشد.

توجه: قبل از باز کردن بدنه دستگاه و اقدام به تمیز کردن، آنرا از برق اصلی جدا کنید.

- داخل دستگاه باید در فاصله های زمانی منظم بوسیله هوای کمپرسور با فشار کنترل شده تمیز شده تا عملکرد خوب آن تضمین شود. فاصله بین هر تمیز کردن، به مدت زمان استفاده از دستگاه و آلودگی محیط کار بستگی دارد. (برای محل کار بسیار کثیف در هر ماه یک بار و در محل های تمیزتر با فاصله زمانی بیشتر)
- هرگز هوای کمپرسور را مستقیماً بر روی قطعات الکترونیکی اعمال نکنید چراکه می تواند منجر به آسیب رساندن به این قطعات گردد.
- در هنگام تمیز کاری، اتصالات الکتریکی را بررسی نموده و در صورت لزوم محکم کنید همچنین سیم ها را بازبینی نمایید تا عیوب عایق کاری را پیدا نموده و سپس در صورت لزوم آن عیوب را رفع کنید.
- از ورود آب یا بخار آب به درون دستگاه جلوگیری کنید و چنانچه آب یا بخار آب به درون دستگاه نفوذ کرد حتماً آن را خشک کرده و سپس عایق کاری ها را چک نمایید.
- چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید آن را باید در جعبه بسته بندی کنید و در یک مکان خشک نگهداری کنید.

❖ نحوه نگهداری تورچ جوشکاری:

- از قرار دادن تورچ و یا کابل آن بر روی قطعات داغ خودداری کنید. این عمل می تواند باعث ذوب شدن لایه عایق شده و تورچ را غیر قابل استفاده نماید.
- بصورت متناوب عدم نشستی تمامی شلنگ ها و اتصال گاز را بررسی کنید.
- منتشر کننده گاز را از پاشش های جوشکاری تمیز کرده تا گاز براحتی از تورچ خارج شود.

 
❖ عیب یابی:

تست عمومی:

در صورت مشاهده هرگونه ایرادی در عملکرد دستگاه ابتدا باید موارد عمومی زیر مورد بررسی قرار گیرند - هر سه فاز ورودی، از تابلو برق تا دستگاه (شامل فیوز، چهار شاخه و غیره) تست شود.

- کابل‌های جوشکاری و کابل رابط کنترل سالم باشند.
 - ولوم تنظیم سرعت سیم و انتخاب ولتاژ، روی حالت صحیح قرار گرفته باشند.
 - مقدار فشار گاز در کپسول کافی بوده و میزان جریان گاز تنظیم شده بعد از رگلاتور صحیح باشد.
- ۱- دستگاه بعد از روشن کردن کلید اصلی کار نمی‌کند.
 - در صورت اطمینان از وجود هر سه فاز در ورودی دستگاه، احتمالاً یکی از فیوزهای F1 یا F2 سوخته است.
 - اگر لامپ سیگنال نارنجی مربوط به پرشرسوئیچ که روی دستگاه آب خنک می‌باشد روشن شده است، ایراد از سیستم آب خنک است.
 - ۲- با زدن شستی تورچ دستگاه هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
 - در صورت سالم بودن کابل رابط کنترل (بین رکتیفایر و وایرفیدر)، احتمالاً فیوز (F4 (10A) سوخته است.
 - قطعی در مدار شستی تورچ یا اشکال در شستی تورچ برد الکترونیک وایرفیدر معیوب است.
 - ۳- سیستم وایرفیدر کار می‌کند اما جریان جوشکاری در خروجی نداریم.
 - ترموستات دستگاه عمل کرده
 - گیره اتصال زمین و یا کابل رابط جوش بین رکتیفایر و فیدر به خوبی وصل نشده است.
 - به احتمال ضعیف مشکل از ترانسفورماتور اصلی دستگاه می‌باشد.
 - ۴- کیفیت جوشکاری نا مناسب است.
 - تنظیمات ولتاژ قوس و سرعت سیم به درستی انجام نشده است و یا اینکه کانکتورهای اندوکتانس (L, H) درست انتخاب نشده اند.
 - جریان گاز یا کم است و یا اصلاً وجود ندارد.
 - هیتر کار نمی‌کند
 - احتمالاً هوا با گاز مخلوط می‌شود.
 - شعله پوش یا سوراخهای نازل گاز از پاشه قطرات جوش پوشیده شده است و جریان گاز برقرار نمی‌شود.
 - قطعه کار تا اندازه زیادی کثیف می‌باشد.
 - هوا از طریق باد به ناحیه جوشکاری وارد
 - ۵- نفوذ جوش کم شده و پاشش بیش از حد می‌باشد.
 - دستگاه با دو فاز کار می‌کند.
- تنظیمات ولتاژ قوس و سرعت سیم به درستی انجام نشده است و یا اینکه کانکتورهای اندوکتانس (L,H) درست انتخاب نشده اند.
 - احتمالاً پل رکتیفایر (V1) معیوب شده است
- ۶- سیم جوشکاری نمی‌تواند از تورچ خارج شود و یا اینکه سیم، داخل فیدر جمع می‌شود.
 - شیار حلقه‌ها با قطر سیم تناسب ندارد.
 - نازل سیم خراب است یا قطر نازل با قطر سیم تناسب ندارد.
 - سیم جوشکاری در شیار حلقه‌های راه انداز قرار ندارد.
 - حلقه‌ها فرسوده شده اند.
 - فشار حلقه‌ها مناسب نیست.
 - فنر داخل تورچ کثیف شده یا شکستگی دارد یا اندازه آن کوتاه است.
 - ۷- پس از قطع شستی تورچ، سیم جوشکاری به قطعه کار یا نازل می‌چسبد.
 - پتانسیومتر "Burn back" (RTS) روی برد وایرفیدر تنظیم نیست.
 - ۸- دستگاه روشن و دارای عملکرد صحیح است اما فن کار نمی‌کند یا دور آن کم است.
 - سوختن خازن یا موتور هواکش.

❖ معرفی نشانه های مورد استفاده در دستگاه های جوش و برش:



کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه



خطر! ولتاژ بالا



ارت حفاظتی



کانکتور با پلاریته مثبت



کانکتور با پلاریته منفی



توجه!



فیوز



تست موتور



پیش از استفاده از دستگاه، دستورالعمل به دقت مطالعه شود



دستگاه قادر به استفاده در محیط های با خطر شوک الکتریکی است



تست گاز



تنظیم جریان



تنظیم ولتاژ




خطر! قطعات در حال چرخش



استفاده از دستکش مجاز نمی باشد

1	Welding & Cutting Equipment GAHAN ELECTRIC		(Welding & Cutting Machines)		28
2	TYPE: REVO MIG SC2001		MADE IN IRAN		27
3			No. :		26
4			code:		25
5			ISIRI 11225-1 , IEC60974-1		24
6	S		25A/15.2v-600A/44V		23
7	U0 17 v - 55v		X@40°C		22
8	U1=400 v		25%		21
9	I1 MAX= 48 A		60%		20
10	I2		100%		19
11	U2		I2		18
12	I1 eff=35 A		I2		17
13	IP 21S		I2		16
14	D 50 A		I2		15
15	S1 = 34.6 KVA		I2		14
16	Ins.cl. : F		I2		13
17	Cooling:AF		I2		12
18	Service office:		I2		11
19	Prod.Date:		I2		10
20	T. :		I2		9

۱	نام کارخانه سازنده	۱۵	کلاس عایقی
۲	نام دستگاه	۱۶	سیستم خنک کننده: هوا خنک
۳	دستگاه سه فاز با یکسو کننده	۱۷	زمان تولید
۴	جریان خروجی دستگاه	۱۸	ممنوعیت استفاده از دستگاه به صورت مستقیم زیر باران
۵	پروسه جوشکاری میگ	۱۹	ماکزیمم جریان موثر اولیه دستگاه
۶	مطابق با استاندارد IEC 60974-1 جهت حفاظت کاربر در مقابل خطرات برق گرفتگی	۲۰	ماکزیمم جریان اولیه دستگاه
۷	ولتاژ مدار باز	۲۱	ولتاژ جوشکاری
۸	برق ورودی دستگاه سه فاز با فرکانس ۵۰ هرتزی باشد	۲۲	جریان جوشکاری
۹	ولتاژ تغذیه دستگاه	۲۳	دیوتی سایکل دستگاه
۱۰	کلاس حفاظتی دستگاه	۲۴	مینیمم و ماکزیمم جریان و ولتاژ جوشکاری
۱۱	دفتر مرکزی	۲۵	شماره استاندارد
۱۲	فیوز	۲۶	کد دستگاه
۱۳	توان دستگاه	۲۷	شماره سریال
۱۴	تاریخ تولید	۲۸	نشان ملی استاندارد

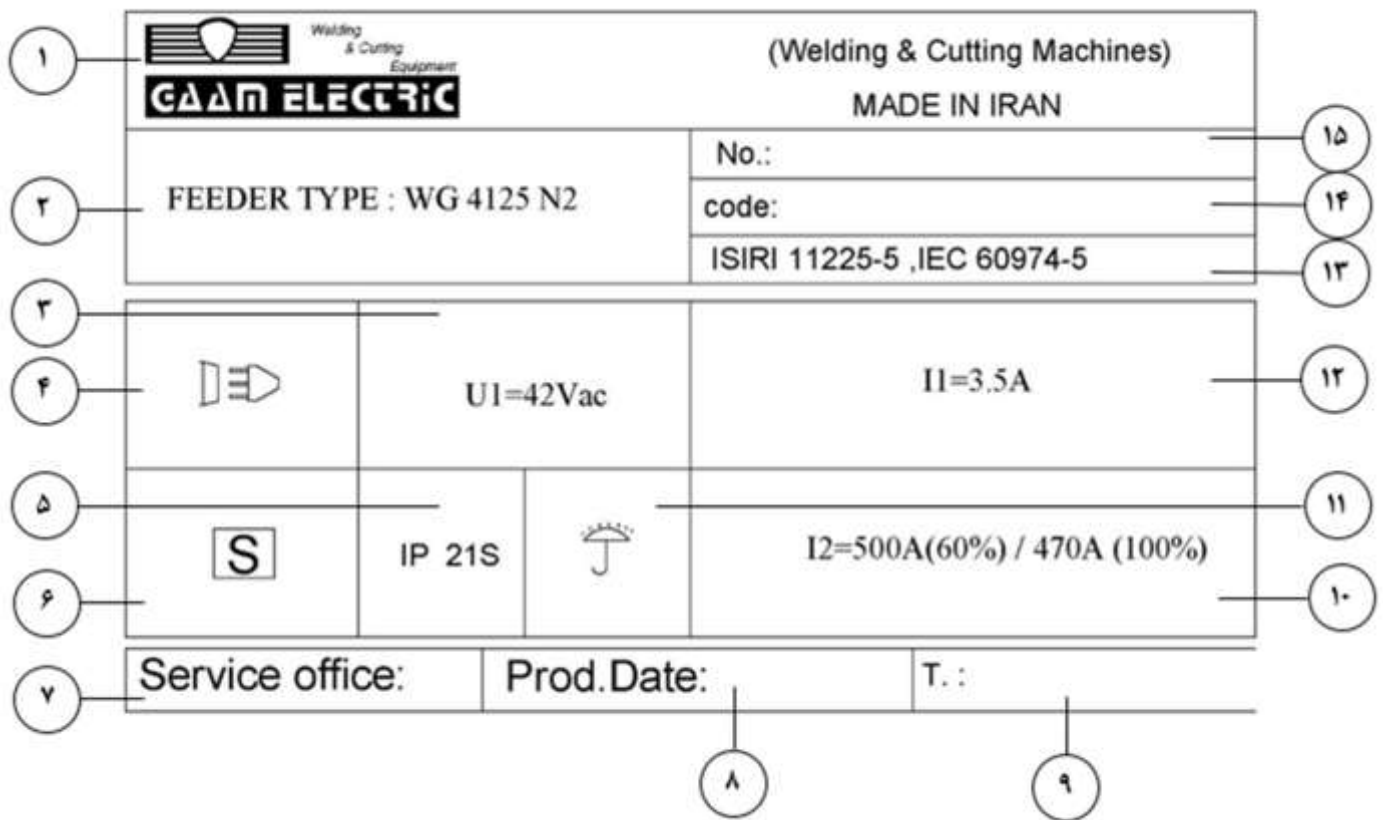

OPM355PDI12 99.07.07

نام کارخانه سازنده	۱	زمان تولید	۹
نام دستگاه	۲	دیوتی سایکل دستگاه	۱۰
ولتاژ تغذیه دستگاه	۳	در زیر باران جوشکاری نگردد	۱۱
برق ورودی دستگاه تک فاز با فرکانس 50 HZ میباشد	۴	ماکزیمم جریان اولیه دستگاه	۱۲
درجه حفاظت دستگاه	۵	شماره استاندارد	۱۳
مطابق با استاندارد IEC 60974-1 جهت حفاظت کاربر در مقابل خطرات برق گرفتگی	۶	کد دستگاه	۱۴
دفتر مرکزی	۷	شماره سریال دستگاه	۱۵
تاریخ تولید	۸		

❖ یونیت آب خنک:

دستگاه خنک کننده PARS COOL 102V جهت خنک سازی تورچ دستگاههای جوشکاری طراحی شده است. این خنک سازی از طریق سیستم گردش مایع به داخل تورچ و مخزن یونیت صورت می گیرد. تورچ برشکاری از طریق دو شلنگ ورود و خروج مایع به دستگاه PARS COOL متصل می شود. مایع به داخل تورچ هدایت شده و محلول گرم برگشتی مجدداً به دستگاه وارد می شود تا بوسیله رادیاتور و فن به طور کامل خنک شده و مجدداً به داخل تورچ هدایت شود.

❖ اطلاعات فنی:

مشخصات فنی دستگاه PARS Cool 102V در جدول زیر خلاصه شده است.

مشخصات فنی	PARS COOL 102V
فرکانس	50/60HZ
ولتاژ	400V
فیوز (کندکار)	1.2 A
جریان ورودی	0.8A
سیستم خنک کننده	فن - رادیاتور
کلاس حفاظتی (برطبق IEC529)	IP 21S
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	(27*20*67) cm
وزن	20kg

جدول شماره ۴

❖ محدودیتهای استفاده:

براساس استاندارد IEC60974-1 از دستگاه معمولاً بطور دائم نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل عملکرد دستگاه شامل دو زمان فعال (وصل) و زمان استراحت (قطع) می باشد. این دستگاه قادر است با توجه به توان خنک کاری تعریف شده، تورچ را خنک نماید. (توان خنک کاری (P1) عبارت است از عبور جریان مایع خنک کننده در مقیاس 1Liter/min در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد که با KW نمایش داده می شود، اگر کارکرد دستگاه بیش از مقدار تعیین شده گردد، سیستم حفاظت حرارتی دستگاه جهت حفاظت از تورچ دستگاه فعال گشته و فن دستگاه نیز بطور پیوسته کار خواهد کرد. سپس پس از چند دقیقه حفاظت غیر فعال و دستگاه مجدداً برای ادامه کار آماده می گردد. کلاس حفاظتی دستگاه IP21S است.


توجه: دستگاه آب خنک را با مخلوطی از مایع آنتی ژل ۳۰٪ و آب مقطر ۷۰٪ تا مقدار درجه MAX مشخص شده روی آن پر کنید.

جدول شماره ۵ مقادیر پارامترهای لازم جهت اتصال دستگاه به برق اصلی را نشان می دهد.

نام دستگاه	PARS COOL 102V	
توان دستگاه	0.22kw	
فیوز از نوع کندکار	1.2A	
کابل برق اصلی	طول	1.5 m
	سطح مقطع	7×0.75 mm ²

جدول شماره ۵


❖ معرفی دستگاه:

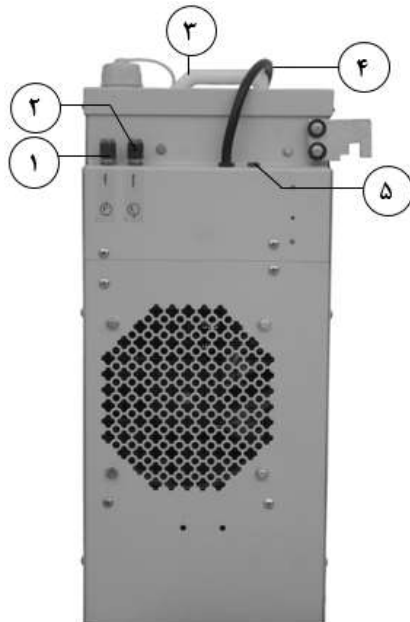

شکل شماره ۹

- (۱) سرشلنگی مربوط به ورود آب به تورچ (قرمز)
- (۲) سرشلنگی مربوط به خروج آب از تورچ (آبی)
- (۳) مخزن مایع پارس کول
- (۴) کابل برق ورودی دستگاه
- (۵) لامپ سیگنال نشانگر برق ورودی دستگاه

❖ معرفی پلاک یونیت آب خنک :

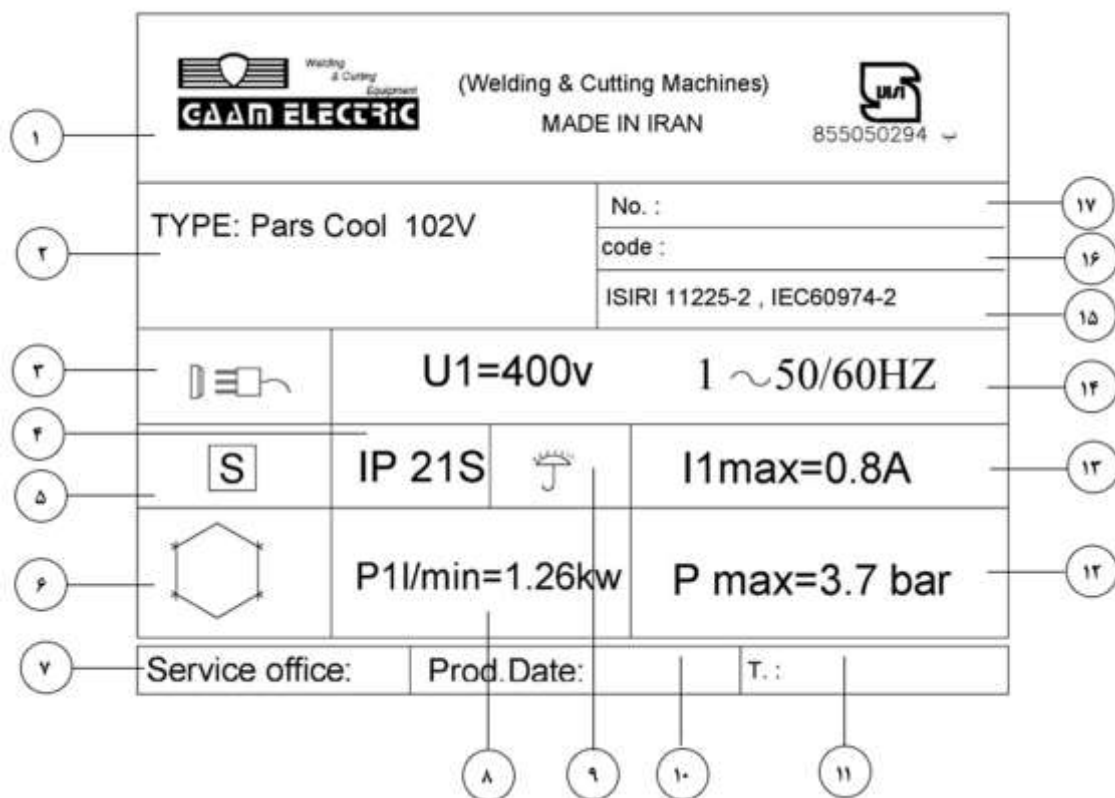

تاریخ تولید	۱۰	نام کارخانه سازنده	۱
زمان تولید	۱۱	نام دستگاه	۲
حد اکثر فشار مایع خنک کاری	۱۲	علامت منبع تغذیه اصلی	۳
ماکزیمم جریان اولیه دستگاه	۱۳	درجه حفاظت دستگاه	۴
برق ورودی دستگاه دو فاز با فرکانس 50/60HZ میباشد	۱۴	مطابق با استاندارد IEC 60974-1 جهت حفاظت کاربر در مقابل خطرات برق گرفتگی	۵
شماره استاندارد	۱۵	علامت خنک کاری	۶
کد دستگاه	۱۶	دفتر مرکزی	۷
شماره سریال دستگاه	۱۷	توان خنک کاری اسمی	۸
		در زیر باران جوشکاری نگردد	۹

❖ استفاده از ضمانت دستگاه:

۱- ضمانت این دستگاه در صورت استفاده صحیح از دستگاه می باشد.

۲- هزینه قطعه یا هزینه تعویض یا تعمیر کلیه قطعات بجز قطعات زیر که شامل (هواکش، کلیدهای قطع و وصل و تنظیم ولتاژ، کانکتورها، پتانسیومتر و سر ولوم، آمپر متر، ولت متر و قطعات تورچ یا سنترال کانکتور) رایگان می باشد. اشکالات فنی ناشی از حوادثی نظیر ضربه، آتش، آب و اضافه ولتاژ از عهده این ضمانت نامه خارج است.

۳- تعمیر و رفع هر گونه اشکال فنی باید توسط سرویس کار مجاز این شرکت انجام شود و دخالت افراد غیرمجاز ضمانت نامه فوق را باطل می کند (افراد غیرمجاز به افرادی گفته می شود که دوره آموزش تعمیر و نگهداری دستگاه را در شرکت گام الکتریک طی نکرده و گواهی نامه نداشته باشد)

۴- ارائه کارت ضمانت نامه به سرویس کار جهت استفاده از خدمات الزامی است.

۵- عدم مطابقت شماره سریال مندرج در ضمانت نامه با شماره سریال دستگاه و نیز مخدوش بودن مطالب مندرج در ضمانت نامه موجب ابطال ضمانت است.

۶- در زمان ضمانت هزینه حمل و نقل دستگاه به محل کارخانه و نیز هزینه ایاب و ذهاب تعمیرکاران در محلی که خریدار تعیین می کند به عهده خریدار می باشد.

۷- ضمانت دستگاه از تاریخ خرید یکسال می باشد که در شش ماه اول قطعات یدکی و سرویس رایگان (باتوجه به موارد ذکر شده) و در شش ماه دوم سرویس رایگان است و بعد از آن به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش با دریافت وجه ارائه می شود.

سفارش قطعات یدکی:

سفارش قطعات یدکی دستگاه می تواند از طریق دفتر فروش گام الکتریک صورت گیرد. جهت تحویل قطعات درست، لطفا نام، مدل و شماره سریال دستگاه، نام و شماره قطعه مورد سفارش را طبق لیست قطعات یدکی این دفترچه بنویسید. در این صورت تحویل کالای سفارش داده شده سریع تر انجام خواهد شد.

❖ دفتر خدمات پس از فروش:

تهران، خیابان کارگر شمالی، انتهای خیابان هفتم، پلاک ۹۲
تلفاکس: ۸۸۶۳۳۶۷۷ - ۸۸۰۰۸۰۵۵

E-mail: service@gaamelectric.com

دفتر فروش:

تهران-خیابان کارگر شمالی- خیابان دهم- خیابان اشکان
پلاک ۱۰-اول و دوم

تلفن: ۸۸۰۱۰۹۶۶ (۲۰ خط) دورنگار: ۸۸۰۲۷۹۴۰

E-mail: info@gaamelectric.com

http: //www.gaamelectric.com

کارخانه:

ساری-صندوق پستی ۳۸۵ - ۴۸۱۷۵

تلفن: ۳۳۱۳۷۱۱۱ ، ۳۳۱۳۷۱۱۰ (۰۱۱)

فاکس: ۳۳۱۳۷۱۱۶ (۰۱۱)

WG4125N2

ردیف	کد کالا	نام کالا
۱	10038768	کونیک فشاری ورودی گاز
۲	10742	بست کابل پلاستیکی GE14
۳	10744	بست کابل پلاستیکی GE6
۴	10787	نشانگر سرولوم طرح گام
۵	11106	برد (برد) W2001E2 وایرفیدر (B4080)
۶	12039	نگهدارنده لوله متصل به وایرفیدر
۷	12541	گیربکس ولوم M9*0.75
۸	15006	کلید ۳ کنتاکت کروم (فلش دار)
۹	15591	پتانسیومتر ۱ کیلو اهم RV24
۱۰	15633	دسته لوله ای قطر بیرون ۲۲ و قطر داخل ۱۹ میلی متر به ضخامت ۱.۵ میلی متر
۱۱	7.458.220-RC	سرولوم بزرگ MMA200 بدون خط سفید
۱۲	CA-MF 70-95	کانکتور جوش نر فیکس ۷۰*۹۵
۱۳	CGA4841667	فرقره پایینی ۱۰-۰.۸ م م آهن با شیار V35 درجه
۱۴	CGA4841899	قاب پلاستیکی سنترال کانکتور
۱۵	CGA4841900	موتور وایرفیدر ۲۴ VDC 110W
۱۶	CGA4841901	فرقره پایینی ۱.۲-۱.۰ م م آهن با شیار V35 درجه
۱۷	CGA4841908	سنترال برنجی شش پر با سرشستگی سایز ۶)
۱۸	CGA9941504	قفل کشویی
۱۹	CGA9941906	ریل هاب ۱۵ کیلویی
۲۰	CGB1041659	شیربرقی ۴۲ VAC
۲۱	CLB0703664	کلید شستی
۲۲	WF20J7ZZ1	کانکتور نر فیکس ۷ پین J۲۰

Revo MIG SC 1601,2001

ردیف	کد کالا	نام کالا
۱	10211	چراغ سیگنال ۲۲۰ ولت قرمز (سرتخت) با سیم بطول ۲۴ سانتی متر
۲	10214	چراغ سیگنال ۲۴ ولت نارنجی با سیم بطول ۲۴ سانتی متر
۳	10259	چراغ سیگنال ۳۸۰ ولت قرمز سرتخت با سیم بطول ۲۴ سانتی متر
۴	11079	برد W512B
۵	11186	کابل ۴*۴ افشان (ارت دار)
۶	14104	کلید گردان S22۲۵
۷	14148	کلید گردان ۳ فاز ۴-۱ حالت A ۲۵ A25CM34
۸	18112	انبر اتصال ۵۰۰ آمپر (آماده شده)
۹	18132	کانکتور جوش ماده فیکس ۷۰*۵۰
۱۰	18133	کانکتور جوش نر کابل ۷۰*۵۰
۱۱	18165	قلاب جرثقیل M16*23
۱۲	18180	توری گالوانیزه هواکش بقطر ۴۰ سانتی متر
۱۳	18181	پروانه اولترامید قطر ۴۰ سانتی متر ایلکا
۱۴	18210	چرخ گردان سایز ۱۶ محور سر خود کاوه
۱۵	25409	برد W228C
۱۶	29986	ترانس تغذیه TAU350ED103(2EI120V) ((ALP2029986
۱۷	30353	کنتاکتور 24 V (D40)
۱۸	40101	کلید گردان S31/1۴۰ یا A50CM34
۱۹	30352	کنتاکتور 24 V (D32)
۲۰	SP2113/S7 1C	کانکتور ماده فیکس ۷ پین SP
۲۱	11185	کابل ۴*۴ افشان (ارت دار)
۲۲	D-115489	موتور فن دمنده ایلکا
۲۳	WF20K7ZZ1	کانکتور ماده فیکس ۷ پین ۲۰K
۲۴	CGB0641783	کانکتور ۴ پین نر کابل SP2110/P4I-1N
۲۵	CGB0641782	کانکتور ۴ پین ماده فیکس SP2113/S4-1C
۲۶	PTS666120X	پل دیودی PTS/ +T
۲۷	S011100501	ترمو سوئیچ ۱۱۰ درجه
۲۸	6474500000	کنورتور 600A
۲۹	CE---01113	پایه فیوز ۱۱۱۳ سر پیچ معمولی

❖ لیست قطعات یدکی یونیت آب خنک:

ردیف	کد کالا	نام کالا
۱	10259	چراغ سیگنال ۴۰۰ ولت قرمز سر تخت با سیم بطول ۲۴ سانتیمتر
۲	12133	سرشلنگی برنجی ۱۰*۱.۴ بیرون رزوه ۸ میلیمتر
۳	13147	سه راهی برنجی یک طرف سرشلنگی ۱۰ یک طرف بیرون رزوه ۱/۴ با درون رزوه ۱/۸ TY60
۴	13788	رادیاتور ۱۰*۱۹*۲۰ سانتیمتر
۵	18404	گالن آب ۵ لیتری کتابی
۶	19912	تبدیل برنجی درون رزوه ۱/۴ به بیرون رزوه ۱/۴ با ۶ پر برنجی ۲۵
۷	20028	شلنگ شفاف نخ دار سایز ۸ فشار قوی درجه ۱
۸	41055	کابل ۰.۷۵*۷ افشان (ارت دار)
۹	860046000	ترموستات ۷۰ درجه
۱۰	86004900	پرشروسوئیچ TY60V
۱۱	BD200FZ Y7D	فن
۱۲	CGB15424 97	موتور پمپ GJ-21S 400V AC, 1PH 50/60HZ 0.16kw
۱۳	SI-0226220	آنتی ژل آب خنک
۱۴	SI-0258614	فیلتر آب
۱۵	SP2110/P7 II 1N	کانکتور نر کابل ۷ پین SP
۱۶	T-FA3076	سرشلنگی با کانکتور فشاری قرمز مادگی
۱۷	T-FA3086	سرشلنگی با کانکتور فشاری آبی مادگی

صدا:



این دستگاه به صورت غیرمستقیم صدای بالاتر از ۸۰ دسی بل تولید می کند. دستگاههای برش و جوشکاری ممکن است صدایی فراتر از محدوده شنوایی تولید نمایند. بنابراین کاربران قانوناً می بایست به ابزارهای حفاظتی مناسب تجهیز شوند.

الکتریسیته و میدان مغناطیسی ممکن است خطرناک باشند.



جریان الکتریک از درون هر جسم رسانایی که عبور نماید میدان الکتریکی و مغناطیسی (EMF) ایجاد می کند. جوشکاری و جریان جوشکاری این میدان را به دور کابلها و دستگاه ایجاد می نمایند، میدان مغناطیسی بر عملکرد ضربان سازهای قلب تاثیر می گذارد. استفاده کنندگان از تجهیزات الکترونیک حیاتی (نوسان ساز قلب) می بایست قبل از شروع به جوشکاری، برشکاری، گوجینگ و جوش نقطه ای، با پزشک خود مشورت نمایند

میدانهای مغناطیسی ممکن است اثرات دیگری نیز بر روی سلامتی داشته باشند که تا کنون شناخته نشده باشد.

همه کاربران می بایست جهت استفاده از دستگاه، مطابق با رویه های قید شده، اثرات میدان مغناطیسی اطراف جوشکاری و برشکاری را کاهش دهند:

- در صورت امکان مسیر قرار گیری کابلهای الکتروود و اتصال را توسط بستن با یکدیگر، یکی کرد.
- هرگز کابل و تورچ را به دور خودتان نپیچید.
- بدنتان را بین انبرالکتروود/تورچ و قطعه کار قرار ندهید. اگر کابل و انبر و تورچ در سمت راست بدن شما قرار دارد، قطعه کاری هم می بایست در سمت راست قرار داشته باشد
- در صورت امکان، کابل را به نزدیک ترین نقطه از منطقه جوشکاری متصل نمایید.
- فرایند جوشکاری و برشکاری را در مجاورت دستگاه انجام ندهید.
- در صورت عملکرد ناصحیح، از یک شخص شایسته و با تجربه درخواست کمک نمایید.

مهم

قبل از راه اندازی دستگاه، مندرجات این دفترچه را که هریک باید در مکانی که قابل دسترسی برای همه کاربران این دستگاه می باشد نگاه داری شود و می بایست تا زمانی که دستگاه استفاده می شود، این دفترچه هم در دسترس باشد.

این دستگاه صرفاً جهت به کار گیری برای کارهای جوشکاری طراحی شده است.

❖ دستورات ایمنی



جوشکاری و برشکاری می تواند برای

شما و دیگران مضر باشد.

کاربر می بایست مطابق مندرجات زیر که ممکن است هنگام جوشکاری و برشکاری ناشی شود، در برابر خطرات احتمالی از قبل آموزش دیده باشد.

انفجار



در مجاورت مخازن تحت فشار و مکانهایی که مواد منفجره قرار دارد، گازها و بخارها، جوشکاری ننمایید. همه سیلندرها و رگولاتورهای تحت فشار مورد استفاده در جوشکاری می بایست با دقت حمل و جابجا شوند.

❖ بر چسب هشدار

جداول شماره گذاری شده در یک ردیف باهم در ارتباط هستند.



۱.۲. جرقه های جوشکاری یا برشکاری میتوانند سبب بروز آتش سوزی شوند. یک دستگاه آتش خاموش کن در نزدیک محل کار نگهداری نمایید و از افراد بخواهید تا آماده استفاده از آن در صورت لزوم باشند.

۱.۳. محفظه های بسته و ظروفهای حاوی مواد را جوشکاری یا برشکاری نکنید.

۲. قوس حاصل از جوشکاری یا برشکاری می تواند سبب آسیب و سوختگی گردد.

۲.۱. قبل از بازکردن تورچ و یا تعویض قطعات آن دستگاه را خاموش نمایید.

۲.۲. قطعات با عرض برش کم را هنگام برشکاری نگاه ندارید.

۲.۳. تمام نقاط بدن را با لباس مناسب بپوشانید.

۳. شوک الکتریکی ناشی از تورچ ویا کابلها و اتصالات میتواند منجر به مرگ شود.

۳.۱. دستکش خشک جهت ایزولاسیون بهتر بپوشید و از پوشیدن دستکش های مرطوب و آسیب دیده خودداری نمایید.

۳.۲. توسط عایقی خودتان را در برابر شوک الکتریکی بین قطعه کار و زمین محافظت نمایید.

۳.۳. اتصال کابل برق ورودی را قبل از انجام هرگونه کار و یا تعمیر بر روی دستگاه، جدا نمایید.

۴. استنشاق دود حاصل از جوشکاری یا برشکاری برای سلامتی بسیار خطرناک است.

۴.۱. سر خودتان را از دود فاصله دهید.

۴.۲. از تهویه های قوی و یا مسیر برای انتقال دادن دود استفاده نمایید.

۴.۳. از فنهای فیلتر دار جهت انتقال دود استفاده نمایید.

۵. اشعه حاصل از جوشکاری یا برشکاری میتواند چشمها را بسوزاند ویا به پوست آسیب برساند

۵.۱. کلاه و عینک ایمنی بپوشید. از محافظهای مخصوص گوش و یقه بندهای دکمه دار استفاده نمایید.از کلاه ایمنی با فیلتر شیشه ای محافظ استفاده نمایید. تمام نقاط بدن را با لباس ایمنی بپوشانید.

۶. قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه نصب و راه اندازی را به دقت مطالعه فرمایید.

۷. برچسب های نصب شده بر روی دستگاه را رنگ آمیزی ویا جدا نفرمایید.

B- حلقه ها و چرخنده ها می توانند به انگشتان آسیب برسانند. در دستگاه (MIG, MAG)

C- سیم جوش و قطعات شاسی حامل ولتاژ جوشکاری هستند. دست و قطعات فلزی را از آنها دور نگاه دارید. در دستگاه (MIG, MAG)

۱. جرقه های جوشکاری یا برشکاری میتوانند سبب انفجار ویا آتش سوزی شوند.

۱.۱. مواد قابل اشتعال را دور از جوشکاری یا برشکاری نگاه دارید.

- موسس کمیته فنی متناظر جوشکاری الکتریکی INEC TC 26
در ایران

تشریح خدمات و مجوزهای مربوط به بازرسی دوره ای تجهیزات
جوشکاری بر اساس استاندارد ISIRI 11225-4

بازرسی و آزمایش دوره‌ای	بعد از تعمیر
الف- بازرسی چشمی مطابق با بند ۱-۵	الف- بازرسی چشمی مطابق با بند ۱-۵
ب- آزمایش الکتریکی: ولتاژ حالت بی‌باری مطابق بند ۵-۶ مقاومت عایق مطابق بند ۳-۵ مقاومت هادی محافظ مطابق بند ۲-۵	ب- آزمایش الکتریکی: ولتاژ حالت بی‌باری مطابق بند ۵-۶ مقاومت عایق مطابق بند ۳-۵ مقاومت هادی محافظ مطابق بند ۲-۵
پ- آزمایش کارکرد: بدون الزامات	پ- آزمایش کارکرد: کارکرد مطابق با بند ۱-۶ وسيله كليدزنی روشن/خاموش مدار تغذیه مطابق با بند ۲-۶ وسيله کاهش ولتاژ مطابق با بند ۳-۶ شیر گاز مغناطیسی مطابق با بند ۴-۶ لامپ‌های کنترل و سیگنال مطابق بند ۵-۶
ت- مستندسازی	ت- مستندسازی مطابق با بند ۷

بازرسی دوره‌ای تجهیزات جوشکاری

هدف از اجرای استاندارد (ISIRI 11225-4) IEC 60974-4 در تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی انجام آزمایش برای بازرسی دوره ای و پس از تعمیر و همچنین نگهداری تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی برای اطمینان از ایمنی الکتریکی آنها است. اجرای استاندارد فوق برای منابع تغذیه که برای جوشکاری قوس الکتریکی و فرآیندهای وابسته استفاده می‌شوند و مطابق با استانداردهای ملی ۱۱۲۲۵-۶ یا ۱۱۲۲۵-۱ ساخته شده‌اند، کاربرد دارد.

تعاریف و اصطلاحات:

کالیبراسیون

مقایسه یک دستگاه اندازه‌گیری (مانند نمایشگرهای جریان، ولتاژ دستگاه‌های جوشکاری و برشکاری) با یک دستگاه مرجع، جهت تعیین خطای اندازه‌گیری در نقاط گسترده مورد نظر می‌باشد.

اعتباردهی

عملیاتی با هدف اثبات انطباق تجهیزات و دستگاه‌های جوشکاری و برشکاری با ویژگی کاری آنها و مقادیر آزمایش نوعی ولتاژ بار قراردادی می‌باشد که با دو روش (دقیق و استاندارد) تعریف شده، در استانداردهای (ISIRI 17445) BS EN 50504 انجام می‌شود.

❖ معرفی خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه استاندارد جوشا خدمتی جدید و گامی نو در صنعت جوشکاری

کیفیت و دقت ماشین‌های جوشکاری را با ما تجربه کنید.
با توجه به اجباری شدن استانداردهای سری ISIRI-ISO 3834 در جلسه ۹۰/۱۲/۲۳ شورای عالی استاندارد، آزمایشگاه جوشا به عنوان تنها مرجع کالیبراسیون، اعتباردهی و بازرسی دوره ای تجهیزات جوشکاری بر اساس استانداردهای ملی IEC60974-4 (ISIRI17445) BS EN 50504 (ISIRI11225-4) در کشور، این خدمات را در آزمایشگاه ثابت و سیار به مشتریان و صنعتگران محترم ارائه می‌دهد.

با اجرای استانداردهای:

✓ BSEN 50504 (ISIRI17445) و IEC 60974-4 (ISIRI11225-4)

کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

✓ افزایش عمر مفید و دوام تجهیزات جوشکاری

✓ افزایش کیفیت جوش دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری

کاهش خطرات برق‌گرفتگی و شوک الکتریکی و افزایش ایمنی کاربر را به ما بسپارید.

آشنایی با نمادهای کالیبراسیون، اعتباردهی و بازرسی دوره-

ای تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

نماد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی بر اساس

استاندارد (ISIRI17445) BSEN 50504



نماد بازرسی دوره ای تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی بر اساس

استاندارد (ISIRI 11225-4) IEC 60974-4



معرفی مجموعه آزمایشگاه های کالیبراسیون، اعتباردهی و

بازرسی دوره‌ای گام الکتریک و جوشا

- آغاز فعالیت بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در

سال ۱۳۸۱

- آغاز فعالیت بعنوان آزمایشگاه کالیبراسیون همکار سازمان ملی

استاندارد در سال ۱۳۹۱

- دارای گواهینامه تایید صلاحیت به شماره Ma/2552 و Ma592 از

سازمان ملی استاندارد ایران

- دارای گواهینامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI

LAB/487 و NACI LAB/488 از سازمان ملی تایید صلاحیت

ایران

تفاوت بین کالیبراسیون و اعتباردهی:

در کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاه جوشکاری با دستگاه اندازه گیری مرجع مقایسه می‌شوند بدون آن که هیچ‌گونه تحلیلی از نتایج اندازه‌گیری و تاثیر آن بر روی عملکرد دستگاه داشته باشد، ولی در اعتباردهی علاوه بر مورد فوق مراحل زیر نیز انجام می‌شود:

- اندازه‌گیری نمایشگرهای ولتاژ، جریان، سرعت تغذیه سیم وایرفیدر و سرعت سنج های مربوط به سرعت حرکت کالسکه و تراک در دستگاههای زیر پودری
- اندازه‌گیری و تنظیم خروجی دستگاههای جوشکاری و برشکاری و وایرفیدرها
- اندازه‌گیری و بررسی رابطه بین ولتاژ بار و جریان قراردادی در خروجی دستگاه جوشکاری
- بررسی خطای محاسبه شده در اندازه‌گیری‌های فوق بر اساس رواداری‌های مشخص شده در دو رده دقیق و استاندارد براساس استاندارد (BS EN 50504 (ISIRI 17445).
که موارد فوق تاثیر به سزایی در کیفیت جوشکاری دارد.

• کاری که آزمایشگاههای کالیبراسیون الکتريکال (ولتاژ و جریان) به علت عدم آگاهی از استاندارد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی (ISIRI 17445) (BS EN 50504) انجام می‌دهند فقط به صورت کالیبراسیون مقایسه ای نمایشگرهای دستگاه می‌باشد، که الزامات استاندارد اعتباردهی را تامین نمی‌کند و با آن مغایرت دارد.

• این کار باید توسط آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده آزمون معتبر توسط سازمان ملی استاندارد و یا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، که استاندارد (ISIRI 17445) (BS EN 50504) را درامنه کاربرد خود دارند انجام شود و سایر آزمایشگاه ها صلاحیت انجام این کار را ندارند.


خدمات و مجوزهای مربوط به اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی بر اساس استاندارد BS EN 50504 به شرح زیر می باشد:

بند و زیربند	اعتباردهی تجهیزات جوشکاری
۴	الف- بررسی درستی اعتباردهی برای رده‌ی استاندارد منابع تغذیه
۵	ب- انجام آزمون‌های تجدیدپذیری
۸	پ- اعتباردهی
۲-۸	- جوشکاری قوسی فلزی دستی با الکتروود پوشش- دار (MMA)
۳-۸	- جوشکاری تنگستن با گاز خنثی (TIG)
۴-۸	- جوشکاری قوسی توپودری
۵-۸	- اجزای کمکی
۹	ت- فنون اعتباردهی
۳-۹	- دستگاهها
۴-۹	- بارگذاری منبع تغذیه
۵-۹	- روش‌ها
۱۰	ث- مستندسازی

⚠ هشدار:


• اعتباردهی مجموعه عملیاتی فراتر از کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاههای جوشکاری و برشکاری می باشد که توسط کارکنان آموزش دیده، مجرب و آشنا به فرآیند جوشکاری الکتروود دستی (SMAW)، TIG، MIG و... انجام می‌شود، که علاوه بر تنظیم خروجی دستگاه های جوشکاری و برشکاری با یک مقیاس مرجع قراردادی و مقایسه آن با مقادیر مطرح شده در استاندارد اعتباردهی، در بر گیرنده فرآیند کالیبراسیون نمایشگرهای دستگاه هم می‌شود.

تفاوت بین گواهینامه‌های معتبر و نامعتبر:




نمونه گواهینامه نامعتبر ⚠

استاندارد مرجع نودستورعمل E101 و E115 درج شده که ارتباطی با استاندارد BS EN 50504 ندارد




نمونه گواهینامه معتبر ✓

استاندارد مرجع BS EN 50504 درج شده است



پارامترهای اندازه‌گیری شده برای یک نقطه‌ی جریان و ولتاژ می‌باشد که با نقاط و روشی که در استاندارد BS EN 50504 مشخص شده است کلاً مغایرت دارد



اندازه‌گیری‌ها براساس نقاط و محدوده‌های مشخص شده در استاندارد BS EN 50504 انجام شده است